

Отчет
о выполнении предписания
Главного управления МЧС России по РБ
№ 738/1/1 от 12.09.2018г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 60» имени Михаила Алексеевича Ферина
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

№ п/п	Нарушения	Сроки устранения	Примечания
1.	Коридоры на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах здания длиной более 60 м (фактически 80 м) не разделены противопожарными перегородками 2-го типа		Не выполнено. Требуется финансирование.
2.	Высота ограждений (перил) внутренних лестничных клеток и маршей (правое и левое крыло здания) менее 0,9 м (фактически 0,78-0,8 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
3.	Ширина эвакуационных выходов из общих коридоров на лестничные клетки (правое и левое крыло здания на 3-м, 4-м этажах) менее 1,2 м (фактически 1,02-1,05 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
4.	На дверях лестничных клеток (правое и левое крыло здания на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м этажах) отсутствуют уплотнения в притворах		Не выполнено. Требуется финансирование.
5.	Электропровода системы пожарной сигнализации выполнены не огнестойкими кабелями (с медными жилами, не распространяющими горение) и не соответствуют требованиям пожарной безопасности (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций т эвакуации людей в безопасную зону)		Выполнено.
6.	Двери эвакуационных выходов, ведущие из общих коридоров 1-го и 2-го этажей в лестничные клетки (правое и левое крыло здания), открываются не по направлению выхода из здания		Не выполнено. Требуется финансирование.
7.	Люк выхода из лестничной клетки на кровлю здания менее 0,56x0,68 м (фактически 0,56x0,68 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
8.	Ширина запасного эвакуационного выхода из помещения актового зала менее 1,2 м (фактически 0,76 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
9.	Не обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции сцены в помещении актового зала (не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия)		Не выполнено. Требуется финансирование.

10.	В помещении актового зала декоративные занавесы и драпировка в актовом зале не обработаны огнезащитным составом (не представлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия)		Не выполнено. Требуется финансирование.
11.	Ширина эвакуационного выхода из помещения кабинета № 117 (мастерская) менее 0,8 м (фактически 0,76 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
12.	Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток (правое и левое крыло здания) непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически 0,86-0,92 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
13.	Высота эвакуационных выходов из помещения подвала (правое и левое крыло здания) менее 1,9 м (фактически 1,63 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
14.	В подвальном помещении высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету менее 2 м (фактически – 1,47 м)		Не выполнено. Требуется финансирование.
15.	Помещение столовой имеет один эвакуационный выход		Не выполнено. Требуется финансирование.
16.	В местах перепада высот кровель более 1м (фактически 5-6м) не предусмотрены пожарные лестницы		Выполнено.
17.	Затруднен подъезд пожарных автомобилей к зданию со стороны двора (в противопожарных разрывах установлено три металлических склада).		Не выполнено. Требуется финансирование.
18.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию Лицея со стороны бульвара Баландина		Не выполнено. Требуется финансирование.
19.	На дверях лестничной клетки (возле входа в музей на 2-м этаже) отсутствуют устройства с приспособлением для самозакрывания и уплотнениями в притворах		Не выполнено. Требуется финансирование.
20.	Произведено изменение объемно-планировочных и конструктивных решений в здании на 3-м этаже (в общем коридоре устроено помещение медицентра из пластиковых перегородок, из материалов класса пожарной опасности строительных конструкций более К1)		Выполнено.
21.	Отсутствует устройство для самозакрывания противопожарной двери электропитанной на 1-м этаже		Выполнено.
22.	На двери помещения электропитанной на 1-м этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		Выполнено.

23.	В подвальных помещениях имеются отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград с технологическими коммуникациями (трубопроводы водоснабжения)		Выполнено.
24.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» и в ней не отражены все необходимые вопросы (отсутствует информация о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты и не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности)		Выполнено.
25.	Не все работники учреждения прошли обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума		Выполнено.

Директор МБОУ «Лицей № 60» им. М.А. Ферина



Д.А. Винокуров